

Отчет технико-финансового аудита

Заказ d7d2d944-b4c0-428f-a32e-6dd76cbafd9d



CASE 570ST

Московская обл, 141400, г Химки, деревня
Поярково, д ЗП

7 320 000 ₺

Срок экспозиции: 327 дней

NKJ570STKNKH32667

VIN

**Спецтехника и
спецтранспорт** тип

2 248 km пробег

2022 год

Исходные данные и прогноз

	Текущее	Прогноз	Изм.
Рыночная цена	6 588 000 ₺	7 185 600 ₺	+9%
Срок экспозиции	327 дн.	32 дн.	

Показатели

ROI

732.9%

РАСХОДЫ

71 750 ₺

РАБОТЫ

31 250 ₺

МАТЕРИАЛЫ

40 500 ₺

Техническое состояние

6/10 Техника требует ремонта критичных течей гидравлики и замены стекла кабины.

Запуск

Самостоятельный

Напряжение АКБ

—

Замена АКБ

Не требуется


Пробег

2 248 km

Приборная панель



Подкапотное

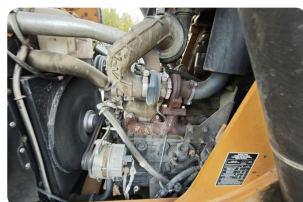

Комментарий технического специалиста

В ходе компьютерной диагностики подтвердились предположения визуального осмотра. Основные активные ошибки связаны с низким уровнем охлаждающей жидкости (MID 128 SID 111 FMI 1) и нестабильной работой гидравлики (MID 130 SID 45 FMI 2). Это напрямую указывает на утечку антифриза и течи в распределителе/соединениях гидравлики – всё это уже зафиксировано в акте осмотра.

Технические пункты (5)

Итого: 64 250 ₺



ДЕФЕКТ Средний На месте

кабина: Трещина

трещины по всему стеклу до 40 см., под замену

Трещины на стекле кабины требуют замены для безопасности.

Работа: 10 000 ₺ Материалы: 20 500 ₺ (Клей эпоксидный, Стекло лобовое CASE 570ST (оригинал/аналог))

Итого: 30 500 ₺



ДЕФЕКТ Низкий На месте

рама: Повреждение ЛКП

мелкий скол

Мелкий скол на раме не влияет на работоспособность.

Работа: 2 500 ₺ **Итого: 2 500 ₺**



ТЕЧЬ Средний На месте

Течь переднего сальника коленвала

Течь переднего сальника коленвала может привести к повреждению двигателя.

Работа: 10 000 ₺ Материалы: 5 000 ₺ (Сальник коленвала (передний), прокладки, герметик)

Итого: 15 000 ₺



ТЕЧЬ Критичный На месте

Течь по распределителю и в местах соединений гидролиний.

Течь по распределителю и в местах соединений гидролиний критична для работы.

Работа: 10 000 ₺ Материалы: 5 000 ₺ (Ремкомплекты уплотнений распределителя, прокладки, фитинги)

Итого: 15 000 ₺

ТЕЧЬ Низкий На месте

Долив антифриза

Низкий уровень антифриза требует долива.

Работа: 1 250 ₺ **Итого: 1 250 ₺**

Шины

Позиция	Протектор (мм)	Давление (бар)
Ось 1 лев	28	3.5
Ось 1 прав	28	2.3
Ось 2 лев	32	4
Ось 2 прав	32	4.1

ФОТООТЧЁТ

